Manual del propietario

CRAFTSMAN

Termómetro infrarrojo (IR) sin contacto

MODELO 50455



PRECAUCIÓN: Antes de usar este producto lea en este manual comprenda y siga las Reglas de seguridad e Instrucciones de operación.

- Seguridad
- Operación
- Mantenimiento
- Español

ÍNDICE

Garantía	Página 3
Instrucciones de seguridad	3
Especificaciones	3
Controles	4
Descripción de la pantalla	4
Instalación de la Batería	4
Instrucciones de operación	5
Tensión	5
Medidas de temperatura (IR) sin contacto	5
Unidades de temperatura	5
Retroiluminación y puntero láser	5
Notas sobre las medidas IR	5
Campo de visión	6
Solución de problemas	6
Servicio y repuestos	6

GARANTÍA COMPLETA POR UN AÑO

GARANTÍA TOTAL DE UN AÑO PARA termómetro infrarrojo CRAFTSMAN

Si este termómetro infrarrojo CRAFTSMAN no le satisface totalmente dentro de un año a partir de la fecha de compra, REGRÉSELO A LA TIENDA SEARS O DISTRIBUIDOR CRAFTSMAN MÁS CERCANO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y Sears lo reemplazará sin cargos.

Si este termómetro infrarrojo CRAFTSMAN es utilizado de manera comercial o para renta, esta garantía se aplica sólo a los primeros 90 días a partir de la fecha de compra.

Esta garantía la otorga derechos legales específicos, además de que usted pueda tener otros derechos variables entre estados

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

Para ayuda al cliente Llame entre 9 a.m. y 5 PM (Hora estándar del este) Lunes a Viernes 1-888-326-1006

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- EXTREME SUS PRECAUCIONES cuando el puntero láser esté activo
- NO apunte el haz hacia los ojos de alguna persona o permita que al haz sea dirigido hacia los ojos desde una superficie reflejante
- NO use el láser cerca de gases explosivos o en la cercanía de otras áreas potencialmente explosivas



ESPECIFICACIONES

Escala -20 a 260°C (-4 a 500°F)

Resolución 0.1°

Precisión -20°C a -7°C (-4 a 20°F): ±4°C (7.5°F)

-7°C a 260°C (20 a 500°F): ±3% de lectura ó ±2.5°C/5°F (la que sea

Nota: Se especifica la precisión para una escala de temperatura

ambiente de 18 a 28°C (64 a 82°F)

Emisividad Fija de 0.95

Campo de visión D/S = Aprox. 6:1 Relación (D = distancia; S = punto u objetivo) Puntero láser Láser clase 2(II) < 1 mW de potencia; Longitud de onda de 630 a

670nm

Respuesta al espectro IR 8 a 14 □m

Pantalla Pantalla LCD con retroiluminación e indicadores de función

Menos de 1 segundo Frecuencia de actualización del indicador

Temperatura de operación 0°C a 50°C (32°F a 122°F) Humedad de operación 80% Humedad relativa máx.

Batería 9V Fuente de energía

Apagado automático El medidor se apaga automáticamente después de 8 segundos

Peso 125g (4.4 oz)

Dimensiones 80x31.7x137mm (3.15 x 1.25 x 5.4")

CONTROLES

Descripción del medidor


- Puntero láser
- 2. Sensor IR
- 3 Gatillo de medida
- 4. Pantalla LCD
- 5. Botones de función*
- 6. Compartimento de la batería

Teclas de función

- Max/Min: Selección de indicación Máx. o Mínima.
- °C/°F: Seleccione Unidades de temperatura
- Retroiluminación / Puntero láser (2): Para activar la retroiluminación de la LCD o encender/apagar el puntero láser

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

- 1. Indica SCAN al presionar el gatillo;
- 2. Indica HOLD (retención) al soltar el gatillo
- 3. Puntero láser activo (ON)
- 4. Ajuste de emisividad (0.95)
- 5. Unidades de temperatura
- Batería débil
- 7. Indicador MÁX/MIN
- 8. Indicador de temperatura

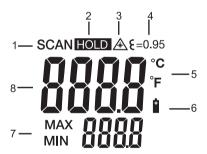

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Cuando el indicador de batería débil 🖰 aparezca en la pantalla, reemplace la batería (9V) del medidor. El compartimiento de la batería está ubicado atrás del mango.

Para abrir el compartimiento jale el panel hacia abajo. El panel tiene bisagra en la parte inferior y no se separa completamente del medidor. Reemplace la batería de 9V y cierre la tapa del compartimiento de la batería.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Tensión

1. Este medidor usa una (1) batería de 9V.

Medición IR

- 1. Sostenga el medidor por el mango y apúntelo hacia la superficie a medir.
- Presione y sostenga el gatillo para encender el medidor e iniciar las pruebas. Como se indica en la Descripción de pantalla, aparecerán la lectura de temperatura, el icono 'SCAN' que centellea, la emisividad, la unidad de medida y otros Iconos. Nota: Reemplace la batería de 9V si la pantalla no enciende.
- 3. Suelte el gatillo y la lectura permanecerá durante 8 segundos aproximadamente (HOLD aparecerá en la pantalla) y enseguida se apagará el medidor automáticamente.

Unidades de temperatura

Con el gatillo presionado, presione el botón °F/°C para seleccionar las unidades de temperatura.

Retroiluminación/Puntero láser

Con el gatillo presionado:


- 1. Presione el botón (ON/OFF). Cuando el láser está activado, el icono láser aparecerá en la pantalla.
- 2. Presione el botón 🖔 de nuevo para encender o apagar la retroiluminación (ON/OFF).

Notas sobre las medidas IR

- 1. El objeto a prueba deberá ser mayor que el objetivo calculado con el diagrama del campo de visión (impreso a un lado del medidor y en esta guía).
- Antes de medir, asegúrese de limpiar todas las superficies cubiertas con hielo, aceite, mugre, etc.
- 3. Si la superficie de un objeto es altamente reflectante, aplique a la superficie cinta de enmascarar o pintura negro mate antes de medir. De tiempo para que la pintura o cinta se ajusten a la temperatura del objeto que cubren.
- 4. Las medidas a través de superficies transparentes como el vidrio pueden no ser precisas.
- 5. El vapor, polvo, humo, etc. pueden obscurecer las medidas.
- El medidor compensa automáticamente las desviaciones de temperatura ambiente. Sin embargo, puede tardar hasta 30 minutos para que el medidor se ajuste a cambios amplios de temperatura.
- Para encontrar un punto caliente, apunte el medidor fuera del área de interés, luego explore (con movimientos arriba y abajo) hasta localizar el punto caliente.

Campo de visión

Conforme aumenta la distancia hacia el objeto, aumenta el tamaño del área del punto de medida. El campo de visión del medidor es de 6:1; en otras palabras si el medidor está a 6 pulgadas del objetivo (punto), el diámetro del objetivo debe ser cuando menos 1 pulgada. Observe que las medidas deberán ser tomadas lo más cerca posible del objeto a prueba. El medidor puede tomar medidas a mayor distancia, sin embargo, la medida puede ser afectada por fuentes externas de iluminación. Adicionalmente, el tamaño del punto puede ser tan grande que abarque áreas de superfície que no se desea medir.

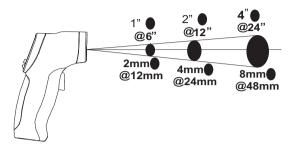

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Habrá ocasiones en que su medidor no funcione correctamente. En seguida encontrará algunos problemas comunes que puede llegar a tener y algunas soluciones fáciles.

El medidor no funciona:

- 1. Siempre lea todas las instrucciones en este manual antes de usar.
- 2. Revise que la batería está bien instalada.
- 3. Revise que la batería tenga buena carga.

Si usted no comprende cómo funciona el medidor:

Llame a nuestra Línea de Servicio al Cliente 1-888-326-1006.

SERVICIO Y REPUESTOS

Para piezas de reemplazo embarcadas directamente a su hogar Llame de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. hora del este 1-888-326-1006